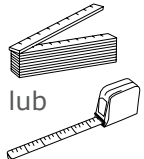

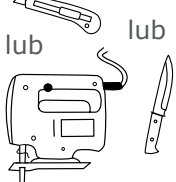
 
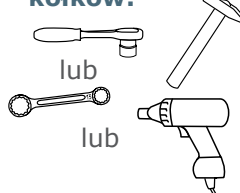


KRAIBURG WINGFLEX


Potrzebne będą:

pomiar:  lub	zaznaczanie:  lub	cięcie:  lub	wiercenie: 	montowanie kołków:  lub
---	---	--	--	--

KRAIBURG elementy mocujące:

- kołki $\varnothing 10 \times 100$ mm
- załączone sześciokątne śruby (SW 13) - A2
- załączone podkładki $\varnothing 30$ mm - A2

(Elementy mocujące są dołączone)



Wymagania:

Powierzchnia betonowa:

- wygładzona
- czysta
- min. 3 % spadu

Maty:

Temperatura umiarkowana: min. 5° C do max. 30° C (magazynować w takiej temperaturze)

Nie sztaplować palet!


Zalecamy niewielką ilość podściółki do związania cieczy i poprawy samopoczucia zwierząt! (np. miękka sieczka, substancje mineralne)

Szerokość maty:	101,6 cm	101,6 cm	111,6 cm	111,6 cm	111,6 cm
Szerokość profilu:	8,4 cm	13,4 cm	8,4 cm	13,4 cm	18,4 cm
Szerokość legowiska:	110 cm	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm

1 Położyć maty na całym rzędzie

- Rozpocząć od środka i rozkładać w prawo i lewo.
 - Aby profil pod przegrodą legowiskową (+/- 6 cm) był prawidłowo ułożony, należy uwzględnić, że szerokość maty powinna leżeć w górnej granicy tolerancji.
- WSKAZÓWKA:** Przy układaniu/ zamówieniu należy zaplanować do każdej maty dodatkowo ok. 4 mm i np. co 12 legowisko ułożyć o 5 cm węższe

otwory do montowania przy przedniej krawędzi

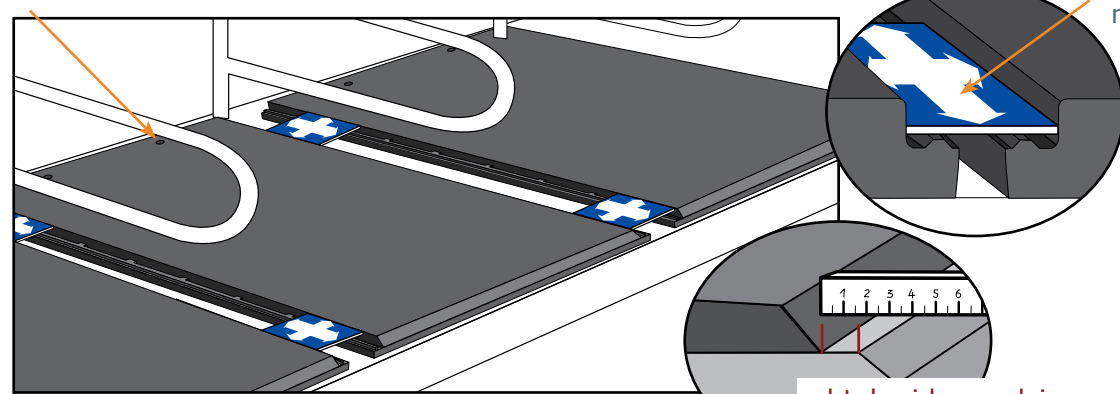


odległość pomiędzy matami ustalić przy pomocy szablonów montażowych

Przy przesuwaniu maty uważać, aby skrzydła nie zagięły się w odwrotnym kierunku!

od tylnej krawędzi podestu: 0 - 3 cm odstępu

2 Wstawić profil

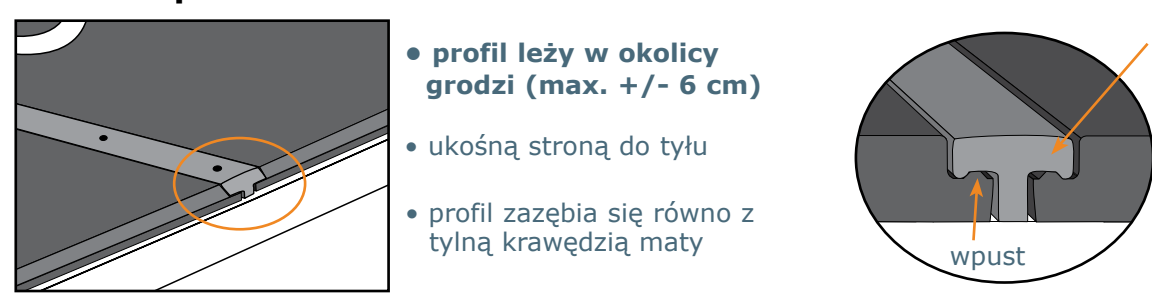


- profil leży w okolicy grodzi (max. +/- 6 cm)
- ukośną stroną do tyłu
- profil zazębia się równo z tylną krawędzią maty



profil chwyta za wpust na brzegach mat i zatrzaskuje się w zagłębieniach krawędzi maty

wpust

③ Przymocować profil 5 x nie zaciągając jeszcze śrub

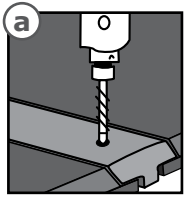

wywiercić

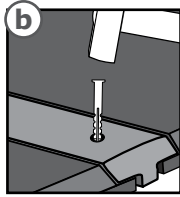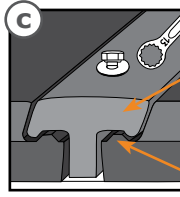równo wbić
plastikowe kołkiluźno wkręcić śrubę z podkładką,
jeszcze nie zaciągając jejprofil chwyta za
wpust na brzegach
mat

wpust

Rada: Unikać przesunięcia profilu:


1. wywiercić pierwszy otwór
2. jednym kołkiem umocować profil
3. potem wywiercić następne otwory




Po ułożeniu całego rzędu mat i ich luźnym ustabilizowaniu należy:

④ Przymocować maty i profile



A mocować profil w 5-ciu oznaczonych miejscach

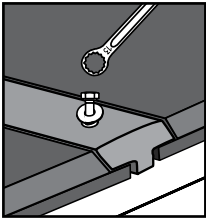kończąc dociągnąć wszystkie
wkręcone śruby

B mocować maty przy przedniej krawędzi w 2-uch miejscach

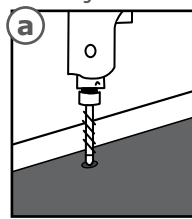

wywiercić

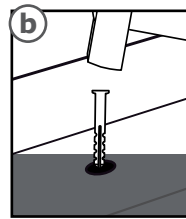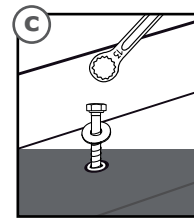równo wbić
plastikowe kołkiwkręcić śrubę z
podkładką


Śruby dociągnąć, aż będą prosto i mocno dolegać do maty i lekko się schowają. **Nie przekreślić!**



Wskazówki do montażu:


mocowanie ostatniej bocznej krawędzi w rzędzie

z profilem:

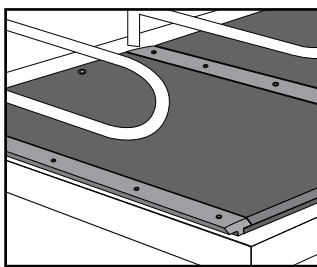

mocowanie z profilem

profil odpowiednio
przyciąć:

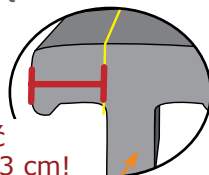


odciąć
max. 3 cm!

cokół musi zostać
całkowicie zachowany


lub

bez profilu:

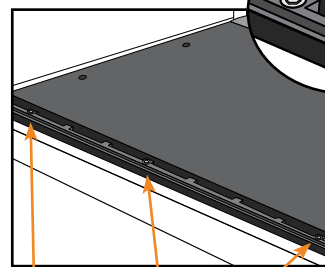krawędź umocować 3
elementami mocującymi

idealna
pozycja

w razie przycięcia:

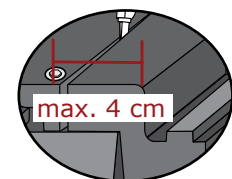


max. 4 cm

umieścić kołek max. 4 cm
od górnej krawędzi maty

grodzie grzybkowe


maty:

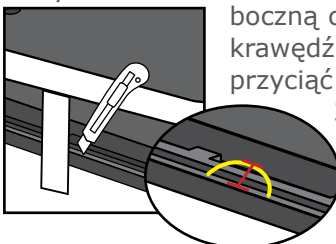

boczną cieńszą
krawędź można
przyciąć max.
3 cm

max. 3 cm

profil:

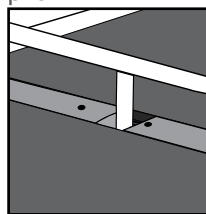

jeśli to konieczne
podzielić profil,
dopasować i
dodatkowo
przymocować

Do dopasowania profilu nadaje się każda piła ręczna, najlepiej jednak użyć piły tarczowej.



WAŻNE: Profil zakrywa fugę na całej długości maty (również przy grodziach grzybkowych)